証



保証規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、 下記の保証規定により保証いたします。

- 1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じ ました場合は無償で修理いたします。
- 2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除 外いたします。
- a 不適当な取扱い、使用による故障
- b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による お除
- c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または 修理に起因するお障
- d その他当社の責任とみなされない故障

型	番	CT-500\	ΝP	ロット番号		
保証期間			年	月	H	より1ヵ年
お客様	۲	3名前 注 注 話番号				様
販売店	住	i所·店名				

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12 TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137 http://www.kk-custom.co.jp/

CUSTOM

防水デジタル温度計 **CT-500WP**



取扱説明書

この度は弊社の防水デジタル温度計をお求めいただきまして誠に有 り難うございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用く ださい。

なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存される ことをおすすめします。

安全にご使用いただくために

本製品を安全に、末永くご使用いただくために、以下の事項をお守りく ださい。

本文内の ((危険)は、使用者が感電事故等を起こす可能性を避 けるための記号です。また (人)(警告) は、本器を長期間にわたって損傷 を防ぎ良好な状態でご使用いただくための記号です。

介 危険

威雷事故防止のため、電圧が印加されている裸線または回路上の 部品等の温度測定には、本器を使用しないでください。

介危険

指傷や火災事故防止のため、電子レンジなど、マイクロ波加熱炉で の測定は絶対に行わないでください。

小 危険

雷池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が 一、飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。

また、使用済の雷池は直ちに破棄してください。雷池を加熱すると破 裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

冬季間の室外での使用は、本体の温度低下により応答速度が遅く なることがあります。暖房器具などの周辺でのご使用は、本体のプラス チック部の変形・故障の原因になったり、雷池の消耗が常温での使用 に比べて早くなります。

直射日光のあたる場所でのご使用、夏期の車内での放置はやめて ください。

極端な温度変化のある環境でのご使用は、結露の原因になります ので、注意してください。

センサについて -

小危険

センサのステンレス部先端は、固形物に差し込んで測定するために 尖っています。使用中あるいは保管の際は、怪我をしたり目に刺したり しないように充分注意してください。

使用しないときは、付属のプローブキャップでセンサを保護してください。

▲ 警告

冷凍した食肉など、固い固形物の測定のとき、無理にセンサを差し 込んだり、余分な力をかけないでください。センサが曲がったり、折れて 怪我をしないように注意してください。

センサを測定対象物に刺した状態で高温を長時間にわたって測定 したとき、センサ先端の感温部の周辺が熱くなることがありますので、 注意してください。

防水について ―

⚠ 警告

本製品はIP65防塵防水規格準拠ですが、水しぶきが常にかかる 場所、または水没させてのご使用は絶対にしないでください。 また、雷池交換は、雷池カバーがしっかりと閉められているか十分に確

メンテナンス ―

認してからご使用ください。

本体に付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶か した洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全 な布は使わないでください。

アルコールやシンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は絶対に使用し ないでください。

オーバーレンジ表示について -

♠ 警告


オーバーレンジ表示は、測定範囲を越えた環境にあると考えられます ので、現在の温度の測定環境が測定範囲を越えていないかどうかをま ず確認してください。

測定範囲を越えて使用していないときは、一旦電池を外してから再 度表示を確認してください。確認後再びオーバーレンジ表示を示すとき はセンサの断線が考えられますので、弊社または弊社代理店にご連絡 ください。

1.特長

センサと、表示部が一体型の防水デジタル温度計です。 水周りやホコリの立ちこめる場所でも安心してお使いいただけます。 センサを保護する、プローブキャップ付です。またプローブキャップに は、ポケットやベルトにかけられる、クリップがついています。

2.各部の名称

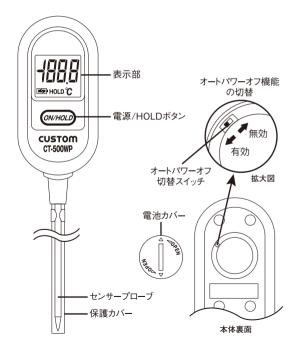

3.仕様

セ タ イ ブ Kタイブ熱電対 ン ブローブ材質 ステンレススチール(SUS 304) サ ブローブサイズ			
サ プローブサイズ	セタイ	プ	Kタイプ熱電対
測 定 範 囲 −50~+350°C 分 解 能 0.1°C(−9.9~+199.9°C)、1°C(左記以外) 測 定 精 度 ±0.8%もしくは0.8°Cのいづれか大きい方 サンプリング 1回/1秒 使用温度範囲 0~+50°C 保存温度範囲 −20~+65°C 表 示		質	ステンレススチール(SUS 304)
分解 能 0.1°C(-9.9~+199.9°C)、1°C(左記以外) 測定精度 ±0.8%もしくは0.8°Cのいづれか大きい方 サンプリング 1回/1秒 使用温度範囲 0~+50°C 保存温度範囲 -20~+65°C 表示 3.5桁LCD表示、単位"℃" オーバーレンジ表示 "Hi"及び"Lo"表示 電池寿命 約80時間(連続で使用した場合) 対法・重量 約207×39.4×20mm 約50g	サ プローブサイ	イズ	φ3mm 約110mm
 測 定 精 度 ±0.8%もしくは0.8℃のいづれか大きい方 サンプリング 使用温度範囲 0~+50℃ 保存温度範囲 −20~+65℃ 表 示 志・析LCD表示、単位"C" オーバーレンジ表示 "Hi"及び"Lo"表示 電 池 寿 命 約80時間(連続で使用した場合) 対 法・重 量 約50g 	測定範	囲	-50~+350°C
サンブリング 1回/1秒 使用温度範囲 0~+50°C 表示 -20~+65°C 3.5桁LCD表示、単位"C" オーバーレンジ表示 "Hi"及び"Lo"表示 電 池 寿 命 約80時間(連続で使用した場合) 対 法・重 量 約207×39.4×20mm 約50g	分 解	能	0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
使用温度範囲 0~+50℃ 保存温度範囲 −20~+65℃ 表 3.5桁LCD表示、単位"℃" オーバーレンジ表示 "Hi"及び"Lo"表示 電 源 ボタン電池(CR2032)×1個 電 池 寿 命 約80時間(連続で使用した場合) か1 法・重 量 約50g	測定精	度	±0.8%もしくは0.8℃のいづれか大きい方
保存温度範囲 −20~+65℃ 表 3.5桁LCD表示、単位"℃" オーバーレンジ表示 "Hi"及び"Lo"表示 電 海 ボタン電池(CR2032)×1個 電 池 寿 命 約80時間(連続で使用した場合) 対 法・重 量 約50g	サンプリン	グ	1回/1秒
表 示 3.5桁LCD表示、単位"C" オーバーレンジ表示 "Hi"及び"Lo"表示 電 源 ボタン電池(CR2032)×1個 電 池 寿 命 約80時間(連続で使用した場合) 対 207×39.4×20mm 約50g	使用温度範	囲	0~+50°C
本 オーバーレンジ表示 "Hi"及び"Lo"表示電 電 源 ボタン電池(CR2032)×1個電池 寿命約80時間(連続で使用した場合) 寸法・重量約207×39.4×20mm約50g	保存温度範	囲	-20~+65°C
電	=	示	3.5桁LCD表示、単位"℃"
電 池 寿 命 約80時間(連続で使用した場合) 寸 法・重 量 約207×39.4×20mm 約50g	衣		オーバーレンジ表示 "Hi"及び"Lo"表示
寸 法·重量 <u>約207×39.4×20mm</u> 約50g	電	源	ボタン電池(CR2032)×1個
約50g	電池寿	命	約80時間(連続で使用した場合)
約50g	+ 注,重	量	約207×39.4×20mm
付属品プローブキャップ、取扱説明書	1		約50g
	付 属	品	プローブキャップ、取扱説明書

※本器に内蔵の電池は出荷時動作確認用です。始めてご使用の際には必ず新しい電池と交換してください。

4.操作方法

(1)電源の入れ方

"ON/HOLD"ボタンを約1秒間押してください。表示部が点灯し、電源が入ります。

(2)表示について

通電後、センサー先端部を被測定物に当て、温度表示が安定する のを待ちます。温度表示が安定したら表示値を読み取って下さい。

(3)HOLD機能について

電源が入っている時に"ON/HOLD"ボタンを押すと、表示部に "HOLD"の表示が現れ、現在の測定温度が固定(HOLD)表示され ます。

HOLD機能を解除するには、もう一度"ON/HOLD"ボタンを押してください。再び現在の測定温度が表示されます。

(4)オートパワーオフ機能について

電池の消耗を防ぐため、本製品にはオートパワーオフ機能が付いて います。

"HOLD"表示が点灯している時…約15秒放置すると自動的に電源が切れます。

"HOLD"表示が点灯していない時…約4分間放置すると自動的に 電源が切れます。

また、オートパワーオフ機能を無効にすることができます。

裏面の電池カバーを開け、内部のスイッチを切り替える事で、オート パワーオフ機能を無効にすることができます。

オートパワーオフ機能を無効にすると電池の消耗が速くなりますので、ご注意ください。

ご注意

オートパワーオフ機能を無効にしていても、"HOLD"表示が点灯している時は15秒で電源が切れます。

5.雷池の交換

表示部の電池残量マークが以下の様な表示になった時は、速やかに電池の交換をしてください。

・電池残量が低下しています。測定は可能ですができるだけ早く電池を交換してください。

| :電池が消耗しています。測定はできませんので速やかに電池 を交換してください。

(1)本体裏面の電池カバーを開けます。10円玉等の硬貨を溝に当て、 反時計方向に回して電池カバーを開けてくだざい。

(2)古い電池を外して、新しい電池を極性に注意して装填してください。 (3)電池カバーを元の様に取り付けて、硬貨を使って閉めてください。

6メンテナンス

本体に付着した汚れは乾いた柔らかい布、または、中性洗剤を薄めた 洗剤液に浸した布を、固く絞ってから拭いてください。

アルコールやシンナーベンジン等の揮発性溶剤は本体の仕上げを痛める事になりますので、絶対に使用しないでください。

7.エラー表示について

表示部にエラー表示が出た場合には、以下を参照し、不具合要因を取り除いてください。

Er5~9の場合、上記の他の原因が考えられますので製品の リセット操作を行ってください。

> 本体から電池を取り外し、数分放置してください。再び電池を装填してもなおエラー表示が出る場合は、お買い求めの販売店 様までご相談下さい。

片、し:測定している温度が測定可能範囲を超えています。